

## Expertise

Protokoll-Nummer: 29731676  
Auftrags-Nr / Referenz: MW1561963  
Besichtigungsdatum: 14.08.2023  
Sachverständiger: Sven Erler  
Besichtigt durch: Adem Öztuna

Hersteller: Volkswagen

Modell: ID.3 PRO 150 KW

FIN: WVVZZZE1ZNP000431



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen ID.3 PRO 150 KW

**Fahrgestellnummer** WVVZZZE1ZNP000431

**Laufleistung** (abgelesen) 5.153 km

**Erstzulassung** 30.08.2021

**Letzte Zulassung** 30.08.2021

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 08/2024

**Leistung / Hubraum** 70 kw / 0 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Elektro /

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 1

**Antriebsart** Frontantrieb

**Fahrzeugart** PKW Kombi

**Farbe / Farbcode** Grau

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Grau-Hellgrau



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	4 Tag(e)
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	0603 / CKV 00025		
<b>Abgasnorm</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.270 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm
2)	215/55 R18 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 06/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

## Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	200,00 €	200,00 €
2	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	760,50 €	610,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren	891,60 €	710,00 €
Summe (netto)			1.852,10 €	1.520,00 €

## Lackschichtdickenmessung

Dach	124 µm	Dachholm links	132 µm
Dachholm rechts	108 µm	Heckklappe/-tür	87 µm

Kotflügel links	83 µm	Kotflügel rechts	80 µm
Motorhaube	90 µm	Seitenwand links	83 µm
Seitenwand rechts	74 µm	Tür hinten rechts	79 µm
Tür vorne links	85 µm	Tür vorne rechts	89 µm

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



**Abbildung 1:** Frontansicht



**Abbildung 2:** Schräg vorne (links)



**Abbildung 3:** Seitenansicht links



**Abbildung 4:** Schräg hinten (links)



**Abbildung 5:** Heckansicht



**Abbildung 6:** Schräg hinten (rechts)



**Abbildung 7:** Seitenansicht rechts



**Abbildung 8:** Schräg vorne (rechts)



**Abbildung 9:** Innenraum vorne



**Abbildung 10:** Innenraum vorne



**Abbildung 11:** Innenraum hinten



**Abbildung 12:** Innenraum hinten



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Instrumententafel



Abbildung 18: Instrumententafel



Abbildung 19: Instrumententafel



Abbildung 20: Laderaum

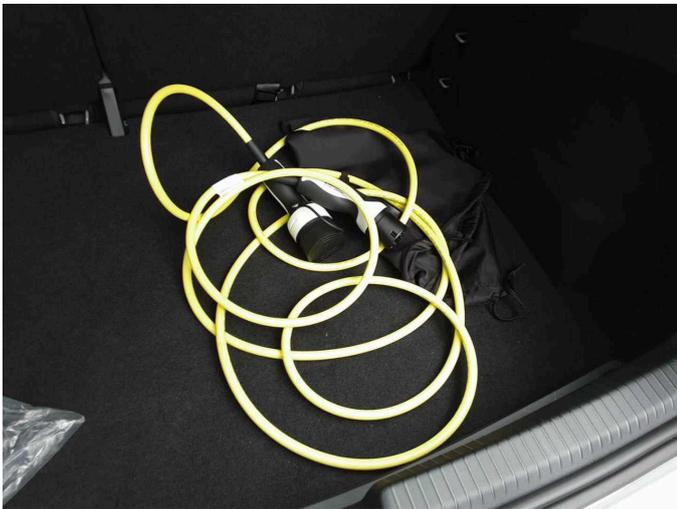


Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Laderaum

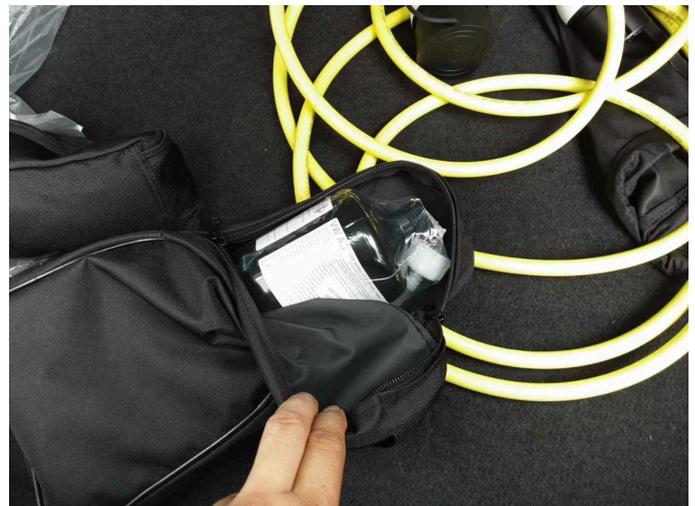


Abbildung 24: Laderaum



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Motorraum



Abbildung 30: Rücksitzbank



Abbildung 31: Rücksitbank



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Dokumente

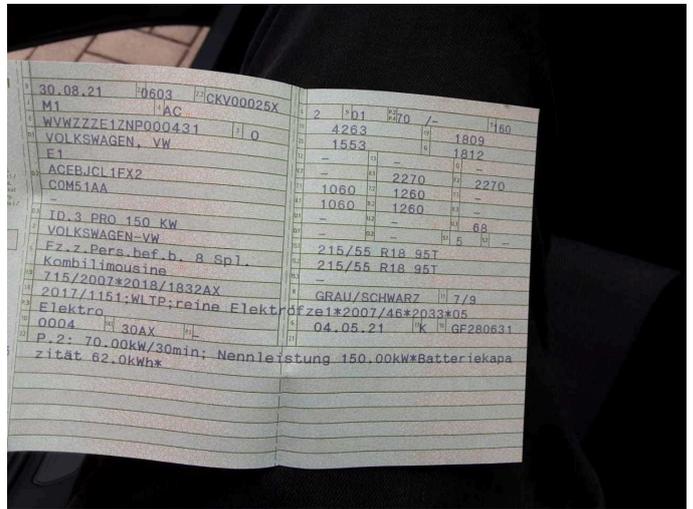


Abbildung 34: Dokumente



Abbildung 35: Dokumente

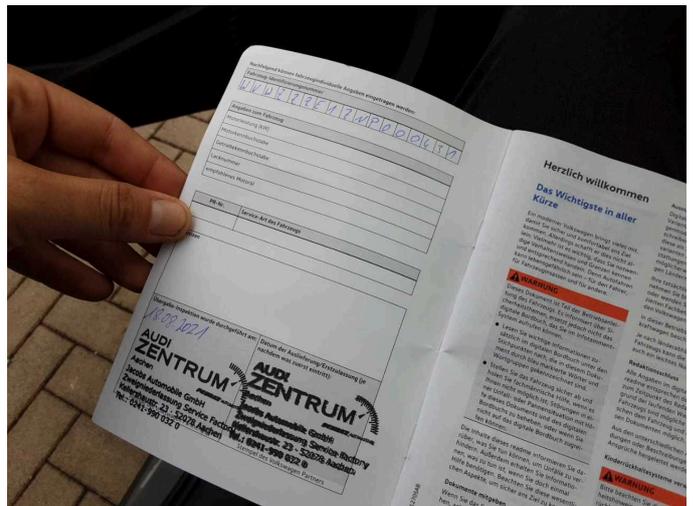


Abbildung 36: Dokumente

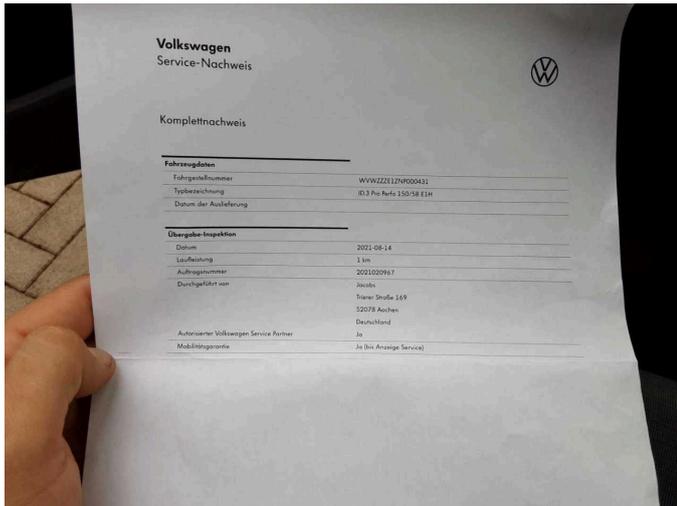


Abbildung 37: Dokumente



Beschädigung 1: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



**Beschädigung 3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



**Beschädigung 3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren